


I.1.i. Ecopista

Câmara Municipal

Data	09 / 01 / 2023		Local Montemor-o-Novo	
Freguesia	N. S. Vila, Bispo e Silveiras			
Coordenada GPS (WGS84)	Montante	38.647684 -8.221125	Jusante	38.645843 -8.223347
Extensão total (m)	300			

Extrato de carta de localização (carta em anexo)

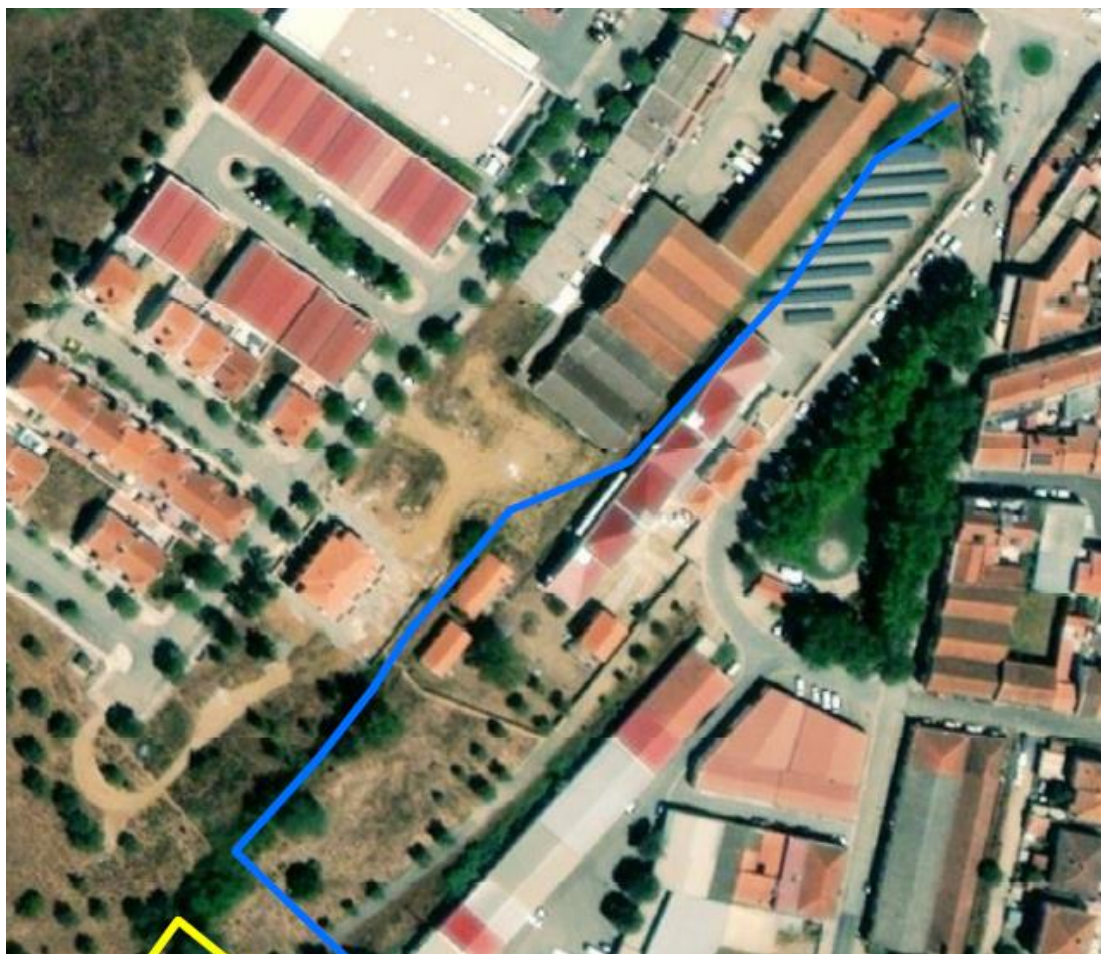

Tipo de Caudal	Permanente ☐ Intermitente ☒ Torrencial ☐
Obstáculos (vegetação densa, instabilidade de terreno, vedações...)	Silvado denso e dois taludes entulhados e possivelmente instáveis
Presença de animais	Sim ☒ Não ☐
Estrutura e composição superficial do solo (Afloramentos rochosos, pedra solta, areias, matéria orgânica...)	Terra a vista com vegetação, alguma areia, afloramentos rochosos no leito, pedra solta e matéria orgânica

Perfil Transversal / Forma do Vale				
Uso e Ocupação das Margens				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Urbana ☒	Público ☒	Urbana ☐	Público ☐
	Rural ☐	Privado ☒	Rural ☒	Privado ☒
Florestal (eucalipto, Pinheiro...)				
Agrícola (hortícolas, pastagens...)				
Agropecuário (ovinos, bovinos...)	Por vezes existem ovinos			
Incultos (tipos de matos)				
Improdutivo (canas, silvas...)	A jusante existem plantações recentes de arbustos e árvores autóctones.		O talude junto ao “parque solar” e antigos celeiros da EPAC têm Canas e Espanta-Lobos.	
Construções (habitação, armazéns, pontes...)	Existem várias construções na faixa de proteção dos 10m		-Existem várias construções na faixa de proteção dos 10m -Margem murada na metade jusante	
Resíduos (Lixo, entulho, esgotos...)				
Naturalidade				
	Margem Esquerda		Margem Direita	
	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 5 %	Coberto arbóreo 5 %	Coberto arbustivo 5 %
Espécies Autóctones	- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas). - <i>Fraxinus angustifolia</i>		- <i>Rubus ulmifolius</i> (Silvas).	
Espécies exóticas	- <i>Casuarina equisetifolia</i> (Casuarina)		- <i>Ficus carica</i> (figueira)	
Espécies invasoras	- <i>Arundo donax</i> (Canas) - <i>Ailanthus altissima</i> (Espanta-lobos) - <i>Robinia pseudoacacia</i> (Rubinia)		- <i>Arundo donax</i> (Canas) - <i>Ailanthus altissima</i> (Espanta-lobos)	

Estruturas construídas no leito		
Ausência de estrutura ☐	Açude degradado ☐	Açude bem conservado ☐
Passagem rodoviária ☐	Vedações ☐	Outro ☒ <u>construção de um parque solar no leito e manilhada a jusante</u>
Registo Fotográfico		
		
		

Observações			
Troço bastante modificado e alterado, tentar focar intervenções mais na área da zona da ecopista, a zona na fabrica de chocolate foi “aterrada” para instalação do parque fotovoltaico.			
Trabalhos a Executar			
Podas/limpeza em _5_ árvores	☒	Limpeza de Resíduos:	
Corte/Abate de ____ árvores	☐	- Esgotos	☒
Podas/limpeza em ____ arbustos	☐	- Mobiliário e eletrodomésticos	☐
Corte/Abate de ____ arbustos	☐	- Entulho	☒
Limpeza de vegetação infestante/ invasora:		- Lixo (Pneus, latas, garrafas...)	☒
- ____ m ² de Canas	☐	- _____	☐
- <u>185</u> m ² de Silvas	☒	Desobstrução do Leito:	
- ____ m ² de _____	☐	- Vegetação morta	☒
- ____ m ² de _____	☐	- Vedações	☐
- ____ m ² de _____	☐	- Construções em alvenaria	☐
Manutenção de construções:		Plantações:	
Pontes	☐	<u>15</u> unid. de <i>Fraxinus angustifolia</i>	☒
Açudes	☐	<u>10</u> unid. de <i>Sambucus nigra</i>	☒
Fontes	☐	<u>20</u> unid. de <i>Crataegus monogyna</i>	☒
Poços	☐	<u>45</u> unid. de <i>Myrtus communis</i>	☒
Conservação de margens e leito:		<u>20</u> unid. de <i>Rhamnus alaternus</i>	☒
Estabilização de ____ m de margem Direita (Eng. Natural)	☐	____ unidades de _____	☐
Estabilização de ____ m de margem Esquerda (Eng. Natural)	☒	____ unidades de _____	☐
Restauração/desassoreamento de ____ m de leito	☐	____ unidades de _____	☐
Mobilização de aproximadamente ____ m ³ solo	☐	____ unidades de _____	☐